

DELTA[®]-THENE

Montážní návod

- 1. Podklad musí být hladký, bez prachu, rovinný a zatížitelný. Přejechání mezi svislou stěnou a základem se provádí plynule (např. lahvi) ve formě fabionu. Všechny minerální podklady je třeba penetrovat pomocí výrobku DELTA[®]-THENE-Penetrační nátěr. Penetrace se nanáší souvisle a nechá se zaschnout. Při teplotách pod +5 °C do max. -5 °C se musí použít mrazuvzdorný DELTA[®]-THENE-Penetrační nátěr-5.
- 2. Před pokládkou DELTA[®]-THENE v ploše je nutné všechny detaily – vnitřní/vnější rohy, potrubní prostupy, fabiony apod. – podlepit buď přířezy nebo vyztužovacím pásem DELTA[®]-THENE-BAND T 300. Všechny detaily jsou pak provedeny dvojvrstvě. Šíře vyztužného pásu by měla být alespoň 30 cm.
- 3. DELTA[®]-THENE se před odstraněním ochranné fólie uřízne ostrým nožem na potřebnou délku, případně šířku a znovu se sroluje. Následně sejmeme ochranný film z rubu fólie. DELTA[®]-THENE se pokládá shora dolů a přitlačuje se od středu do stran, aby se zabránilo tvoření vzduchových bublinek. Důkladně se přilepí k podkladu.
- 4. U vnějších rohů se přes roh nejprve přilepí pruh široký 30 cm a pásy z plochy je pak následně překrývají. Nebo se pásy z plochy položí „přes roh“ s přesahem ca. 15 cm. Všechna napojení a ukončení je nutné důkladně přilepit.
- 5. Při svislé pokládce se musí provést dodatečné mechanické přikotvení horní hrany – např. přibítí hřebíky s velkou plochou hlavou po ca. 50 cm.
- 6. Horní hrana by měla být zajištěna pomocí lepicí pásky DELTA[®]-BAND-RA nebo RB v šíři 100 mm, nebo přikotvením omítkářské lišty či spodní lišty zateplovacího fasádního systému. Před přilepením DELTA[®]-BAND-RA nebo RB je nutné minerální podklady penetrovat výrobkem DELTA[®]-THENE-Penetrační nátěr. Omítkové či fasádní profily je možno montovat ihned po položení izolace DELTA[®]-THENE.

